

Assembly instruction

Series BNC, TNC, N_B No.3015

Tools and materials required:

Stanley blade
Scissors
Crimp tool (see table below)



Straight connectors for flexible cable

Cable entry: SUHNER Full-Crimp


Connector types: (e. g.)

11 BNC-50-3-4	11 BNC-50-4-4	11 BNC-75-5-6
21 BNC-50-3-2	21 BNC-50-4-1	21 BNC-75-5-3
11 TNC-50-3-9	11 TNC-50-4-7	
21 TNC-50-3-7	21 TNC-50-4-6	
11 N-50-3-28	11 BNC-75-4-4	


This connector is supplied in 3 parts	Suitable cables e. g.:	RG 58 C/U	RG 59 B/U	G 05133 d
	Centre contact:	cavity 2	cavity 2	cavity 2
	Braid:	cavity B	cavity C	cavity 8,0
	Crimp tool:	2B (orange)	2C (yellow)	2/8,0

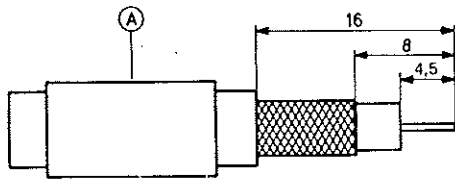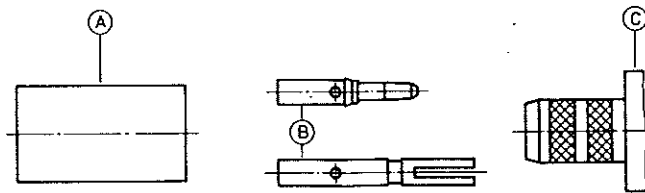


Slide ferrule A onto cable.
Prepare cable according to diagram.
CAUTION: Do not damage braid, dielectric and inner conductor of cable!

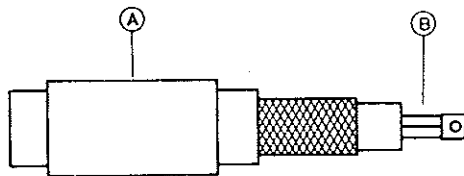


Push contact B over inner conductor of cable to abut dielectric and crimp.

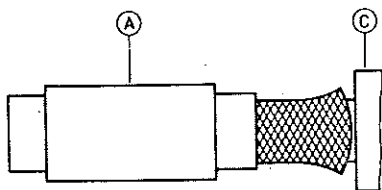

Splay out braid and insert cable in connector body C. Ensure that braid lies above the crimp neck.

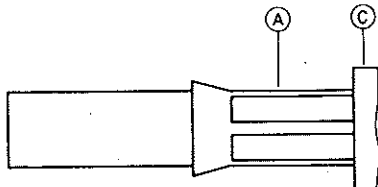

 Slide ferrule A over braid and crimp as close to connector body C as possible.



SUHNER's skilled staff and specialised equipment are available to carry out complete R. F. lead-assembly on your behalf. We mount your connectors on cables at economic prices! Please contact our representative for further details of this service.



HUBER+SUHNER LTD. CH-9100 HERISAU

Deutscher Text: siehe Rückseite

Montageanleitung

Serie BNC, TNC, N _B Nr.3015

Benötigte Hilfsmittel:

Stanley-Messer

Schere

Klemmwerkzeug (siehe Tabelle)

Gerade Verbinder für flexible Kabel

Kabeleinführung: SUHNER Voll-Klemmung

Verbinder-Typen: (z.B.)

11 BNC-50-3-4	11 BNC-50-4-4	11 BNC-75-5-6
21 BNC-50-3-2	21 BNC-50-4-1	21 BNC-75-5-3
11 TNC-50-3-9	11 TNC-50-4-7	
21 TNC-50-3-7	21 TNC-50-4-6	
11 N-50-3-28	11 BNC-75-4-4	

Dieser Verbinder wird in 3 losen Teilen geliefert

Geegnete Kabel:

RG 58 C/U

RG 59 B/U

G 05133 d

Innenleiter:

Aussparung 2

Aussparung 2

Aussparung 2

Aussenleiter:

Aussparung B

Aussparung C



 

Aussparung 8,0

Klemmwerkzeug:


2B (orange)

2C (gelb)


2/8,0

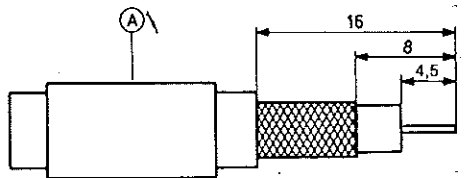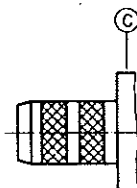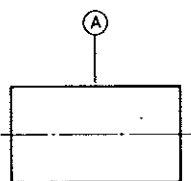


Hülse A auf das Kabel schieben.
Kabel gemäss Figur abisolieren.
ACHTUNG: Abschirmung, Dielektrikum und Innenleiter nicht beschädigen!

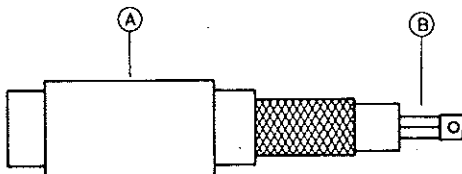

Kontakt B über Kabelinnenleiter bis zum Dielektrikum stossen und klemmen.

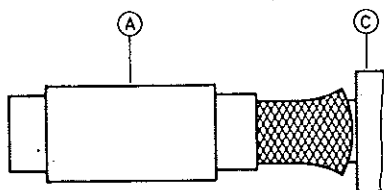

Abschirmung leicht aufspreizen und Kabel in Gehäuse C einführen.
Abschirmung muss über Klemmhals liegen.

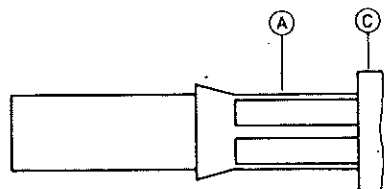

Hülse A über Abschirmung schieben und möglichst nahe am Gehäuse C klemmen.

SUHNER verfügt über gut ausgebildete Fachkräfte und rationelle Einrichtungen zur Herstellung kompletter HF-Verbindungsleitungen. Wir montieren Ihre Verbinder zu wirtschaftlichen Preisen! Wenden Sie sich an unsere Vertreter.



HUBER+SUHNER AG

CH-9100 HERISAU

for English text see overleaf